



BMW E60

Farlarda çiy oluşması Farlara su sızması

Yoğun bir çiy oluşumunun veya belli durumlarda farlara su sızmasının belirlenmesi halinde, buna yan işaret lambasının gövdesindeki bir çatlak yol açmış olabilir (Resim 1).

Yan işaret lambası kısmen CW-contası ile kaplanmıştır. (Resim 2)

Nedeni:

Yan işaret lambalarının gövdesi hasar görmüştür.

Çatlak oluşumu hatalı bir mekanik zorlama sonucu oluşabilir. Örneğin, bu bölgedeki cisimler veya aletler nedeniyle basınç uygulayan kuvvetlerin ortaya çıkması halinde: (Motor kapağının, aletleri veya cisimleri çıkartmadan kapatılması).

- Motor kapağının yanlış ayarı.



Resim 1



Farın üstten görünümü (Resim 2)

Flaş bilgi