



## Citroen Berlingo Üretim yılı 2002-2008

### Kısa huzmeli far arızası

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni aşınmış kablo şebekesi olabilir. Ayrıca elektrik arızaları/fonksiyon arızaları da söz konusu olabilir. Kablo şebekesi motor bölümündeki sigorta kutusundan (ön sol) çıkar, tekerlek muhafazasındaki bir geçiş deliğinden geçerek farlara ulaşır. Bu delikte kablo koruması olmaması nedeniyle titreşimler nedeniyle kablo şebekesi aşınabilir. Bu da yukarıda anılan arızalara neden olabilir. Bu durumda kablodaki hasarlı noktalar onarılmalıdır. Daha sonra kablo şebekesi geçiş deliği bölgesinde bir esnek boru yardımıyla korunarak yeniden aşınmalar oluşması engellenmelidir. Aşağıda esnek borulara bir genel bakış mevcuttur. Kurulum malzemelerine ilişkin ayrıntılı bilgileri Hella broşüründe, 9Z2 999 029-115 sipariş numarası altında bulabilirsiniz.



4.4 Esnek borular	Nominal mesafe	İç çap	Dış çap	Malzeme	İçerik (adet)	Sipariş numarası	VPE (adet)
	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25