



FLAŞ BİLGİ

Citroen C3 Pluriel (HB)


Arka lambaya su girmesi

Yukarıda belirtilen araçlarda, su girmesine bağlı olarak (Resim 1) arka lamba işlevlerinin çalışmaması söz konusu olabilir.

Daha ayrıntılı bir inceleme yapmak için, öncelikle arka lambanın sökülmesi gerekir. Bunun için vidaların her ikisi de sökülmelidir (Resim 2).

Daha sonra lambanın yan klipsleri sökülmeli (Resim 3), çıkartılmalı ve ampul yuvaları vidalanarak dışarı alınmalıdır. Bu işlemler sırasında kirlere ve korozyona dikkat edilmelidir (Resim 4).

Çoğu durumda plastik malzemenin hatalı bir kaynak dikişi (lambanın üst kısmında), lamba içerisine su girmesinden sorumludur (Resim 5).

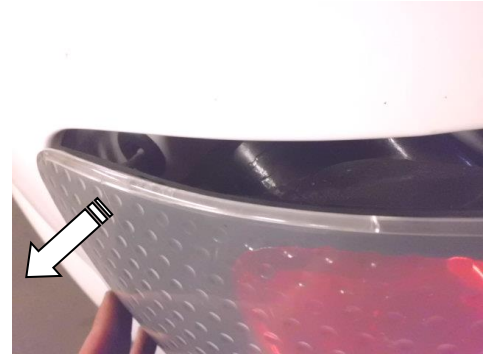

Resim 3




Resim 4



Resim 1



Resim 2

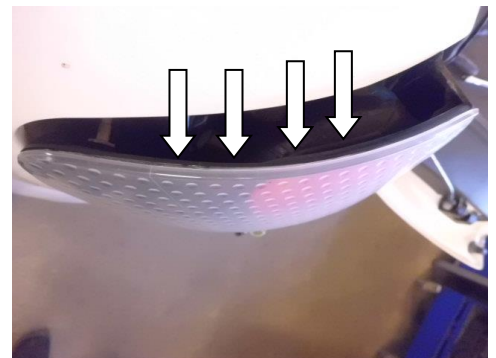

Resim 5