



## **Citroen**

### **C4**

## **Xenon farlı tüm modeller**

## **Üretim yılı 10.2006'ya kadar**

### **Viraj farı çalışmıyor**

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni seviye ayarının arka aks sensörü olabilir. Prensip olarak ekrandaki henüz hata iletisi görüntülenmemiştir. Bu durum viraj farının fonksiyonundaki arızayla ilgilidir. Bu bilgiden dolayı şaşırmayın. AFS far sistemlerinde (Advanced Frontlight Systems) bir arıza ortaya çıktığında kural olarak tüm AFS ışık fonksiyonları devre dışı, örneğin dinamik viraj farı, statik viraj farı, otoban farı vb. bırakılır. Bu durumda arka aks sensörü kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Genellikle sensörün çalışmamasının nedeni giren su yüzünden oluşan paslanmalıdır.

#### **Dikkat!**

Onarım sonrasında sensörün yeni kontrol durumu kumanda cihazının belleğine alınmalıdır. Bunun için araç üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.