



## **Citroen Xsara Picasso 2005 - 2010 arasında üretilen bütün modeller**

### **Sol farda işlev arızası**

Yukarıda bahsi geçen modellerde sol farlarında işlev arızası yaşandığına dair bir şikayet alınırsa, bunun olası sebebi ses aygıtı bölümünde bulunan kablo demetinde hasar / arıza meydana gelmesi olabilir. Kablo demetinin doğru bir şekilde döşenmemesi sonucunda ses aygıtı mahfazasındaki kablo izolasyonunda veya izolasyonlarında "sürtünme" sonucunda hasar oluşabilir.

Bunun sonucunda çok fonksiyonlu kontrol ünitesinin işlevselliği kötü yönde etkilenebilir veya bir kısa devre meydana gelebilir.

Bunun için öncelikle fonksiyonun sigortasını kontrol edin, ses aygıtını sökün ve ardından bu bölgedeki kablo demetinde / kablo izolasyonunda hasar olup olmadığını kontrol edin, onarın, gerektiği takdirde değiştirin ve uygun bir şekilde yeniden döşeyin.

Flaş bilgi

