



FLAŞ BİLGİ

Citroen

C4 Picasso

Model yılı: 2007 tarihinden itibaren Viraj farıyla donatılmış.

Arka aydınlatma çalışmıyor.

Yukarıdaki araçlarda arka aydınlatmanın çalışmadığından şikayet ediliyorsa bunun nedeni arızalı bir araç dengesi sensörü olabilir.

Muhtemelen armatür panosunun çok fonksiyonlu göstergesinde (EMF) 'Viraj farı arızalı' mesajı görünür, aynı zamanda kısa huzmeli far kontrol lambası da yanıp söner.

Örneğin aşağıdakiler yukarıdaki hata belirtisine ilişkin ek uyarılar bildirir:

- Farların pozisyonu orta veya hafif aşağıda bir konumda bulunur. Farların yönü direksiyon çevrildiğinde/direksiyon açısı değiştiğinde değişmez.
- Ayrıca havaylı süspansiyon sistemi de fonksiyonunu doğru biçimde yerine getirmez.
- Bu arızada bir arıza kodu kaydedilmemesi mümkündür.

Yukarıdaki semptomlara sahip bu arıza belirtileri ayrıca arızalı bir araç denge sensörüne de işaret eder. Her iki sistem de, yani aydınlatma ve havaylı süspansiyon sistemleri, araç denge sensörünün sinyaline ihtiyaç duyar. Aydınlatma sistemi sinyal alamazsa veya anlamsız bir sinyal alırsa, farlar acil durum işletimine geçer.

Böyle bir durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

- Sensörün/sensörlerin fiş bağlantılarını ve kablo bağlantılarını kontrol edin. Orada sorun bulunmazsa, sensörde dahili bir hata olduğu düşünülebilir. Burada korozyon veya çatlak oluşumu nedeniyle sensörde hasar oluşmuş olabilir.
- Araç dengesi sensörünü değiştirin.

Öneri olarak:



FLAŞ BİLGİ

- Fiş montajı için Hella özel sprej kullanımını tavsiye ederiz. Bu tüm elektronik ve elektromekanik parçaları su sıçraması ve yoğuşma suyu, su altında kalma veya yüksek hava neminin neden olduğu kaçak akım, kısa devre ve aşınmadan sürekli olarak korur ve izole eder.
- Hella ürün no.: 9XH 184 965-802 (MPS 100)

Ardından aracın süspansiyonunu ayarlayın ve farları üretici bilgilerine göre ayarlayın.



MPS 100