



FLAŞ BİLGİ

Peugeot 307 CC Model yılı 2004'ten itibaren Tüm motorlar

Arka lambanın arızalanması

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni arızalı bir plaka lambasından kaynaklanıyor olabilir. Herhangi bir arıza görüntülenmiyor. Sigorta, kablo ve fiş bağlantıları da herhangi bir arıza izi göstermiyor. Bu gibi durumlarda, arızanın olası sebebi lamba arıza kontrolünden kaynaklanıyordur. Sol ya da sağ plaka lambası ilgili arka lambaya bağlıdır. Konfor kumanda cihazında arızalı bir plaka lambası tespit edilirse, ilgili arka lambanın tüm aydınlatma işlevleri kapatılır. Plaka lambasının ampülünün değiştirilmesi durumunda arka lamba yeniden yanmaya başlar. Buna benzer bir fonksiyon denetimi veya devresi, sadece 307'nin CC modelinde mevcuttur.