



FLAŞ BİLGİ

HONDA

Jazz II (GD)

Üretim yılı: 2002 - 2008

Ana far grubu çalışmıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, kontak zorlukları ana far grubunun çalışmamasına yol açabilir.

Kısa huzmeli farın elektrik pimlerinin kaplaması (aydınlatma anahtarı ile kablo konnektörü arasındaki bağlantı), zaman içerisinde aşınabilir. Bu durum, ciddi kontak zorluklarına (Aktarma direnci/Kontak erimesi) ve duruma göre aydınlatma sisteminin çalışmamasına yol açar.

Sorunu gidermek için, konnektör ve kablo kontrol edilmeli ve gerekiyorsa yenilenmeli/bakım onarımları yapılmalıdır. Buna ek olarak, anahtar da işlev ve hasarlar bakımından kontrol edilmelidir.

