



FLAŞ BİLGİ

Honda

CR-V

Model yılı: 07.11.2001-17.09.2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Kısa huzmeli farın çalışmaması.

Yukarıda belirtilen araçta kısa huzmeli farın çalışmaması söz konusu olabilir.

Bunun nedeni, ışık şalteri ile kablo konnektörü arasındaki bağlantıda meydana gelen bir arıza olabilir.

Işık şalteri ile kablo konnektörü arasındaki kontakların kaplaması, sürtünme sonucunda aşınabilir, bu da direncin artmasına yol açabilir. Sıra dışı bazı durumlarda, aşırı ısı oluşumu nedeniyle konnektör bağlantısı eriyebilir ve kısa huzmeli far devre dışı kalır.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten ele alınmıştır.

Kombine ışık şalterinin 16 kutuplu konnektörü atölyede kontrol edilir ve gerekiyorsa değiştirilir.

