



Mercedes CLK (209)

Çalışmayan fren / stop lambası

Yukarıda belirtilen araçlarda fren lambaları ve/veya stop lambalarının çalışması ile ilgili problemlerin ortaya çıkması halinde, özellikle ampullere ve ampullerin duylarına dikkat edilmelidir. Arızalı aydınlatıcının değiştirilmesine rağmen lamba arıza kontrol ışığının sönmediği durumlar olabilir. Bu durumda lamba yuvasındaki kontakları paslanma, yeterli öngerilime ve kontaklamaya karşı kontrol edin.

Şayet bütün bunlar sorunu çözmüyorsa, stop ve fren lambalarındaki 6 ampulün tümü yenilenmelidir:

2x fren lambası ampulü 12V/21W

2x sis ve stop lambası ampulü 12V 21/4W

2x stop lambası ampulü 12V/5W

Ampullerin aynı üreticiden kaynaklanmış olmalarına, yani aynı direnç değerlerine sahip olmalarına dikkat edin. Lamba arıza kontrolü, gerilimdeki düşmelere, başka bir deyişle aydınlatıcıların farklı direnç değerlerine karşı çok hassastır.

Flaş bilgi

