



Renault Clio 2, 1,5D dCi Motor: K9K 704 Üretim yılı: 2001 - 2006

Kısa huzmeli far çalışmıyor Rölede kontak arızası

Yukarıdaki araçlarda kısa huzmeli far çalışmıyorsa, bunun nedeni fiş muhafazasındaki kısa huzmeli far rölesinin hatalı konumu olabilir. Röle ön yolcunun önündeki zeminde, torpido gözünün altında bulunduğundan, bu arızaya ön yolcunun "ayak teması" neden olmuş olabilir. Bu durumda rölenin konumu, sabitlenme durumu ve fişi kontağı kontrol edilmelidir ve gerekirse onarılmalıdır. Burada rölenin ilave olarak röle muhafazasında bir kablo bandıyla emniyete alınması da önerilir.

Flaş bilgi

