



# Informações técnicas

## Informação do produto Novos calços de travões 8DB 355 009-121 / 8DB 355 011-731 Pinça combinada TEVES

### Antigo: 8DB 355 009-121 / T1215

O calço do lado do êmbolo, na versão 8DB 355 009-121 / T1215, foi fixado por molas (A) no êmbolo, a fim de reduzir os ruídos e vibrações. Esta característica exige do técnico uma montagem minuciosa e correta.

Devido a erros na montagem pode acontecer que a mola não encaixe corretamente no êmbolo, causando um acentuado desgaste oblíquo e um elevado aumento do ruído.

Alguns fabricantes automóveis renovaram o sistema e introduziram um calço de travão modificado.

### Novo: 8DB 355 011-731 / T1489

O equipamento do novo calço difere substancialmente da versão anterior, mas pode ser utilizado sem quaisquer receios.

Aviso:

O calço do travão, com mola de pressão (B), tem que ser montado do lado do êmbolo na pinça.

### Modelos automóveis afetados:

Opel /GM	Signum, Vectra
Ford	Focus
Nissan	Primera
Citroen	C5
Mazda	3, 5
Renault	Espace, Laguna II, Vel Satis
Saab	9-3

Aviso:

Esta substituição do produto não é realizada em todos os modelos Renault e Nissan. Consultar no catálogo as respetivas atribuições dos produtos.



# Informações técnicas

## Figuras

