

Lancia Phedra - Mangelhafte Kälteleistung | HELLA

Lancia

Phedra

Mit Klimaautomatik

Mangelhafte Kälteleistung



Verzögerte Temperaturregelung

Bei o.g. Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass ausgewählte Temperaturänderungen in Richtung „kalt“ nur

verzögert ausgeführt werden. Die ersten Minuten nach Temperaturänderung tritt sogar nur warme Luft aus. In vielen Fällen wird dies durch eine fehlerhafte Klimaanlage- Bedieneinheit hervorgerufen. Durch den Austausch der Bedieneinheit kann oftmals Abhilfe geschaffen werden. Die modifizierte Bedieneinheit ist mit der Kennzeichnung „S40“ versehen (siehe Zeichnung). Diese Kennzeichnung sollte sich auch auf dem Ersatzteil befinden.

Sollte bereits eine modifizierte Einheit verbaut sein, ist die

Ursache im Umfeld des Systems zu suchen.

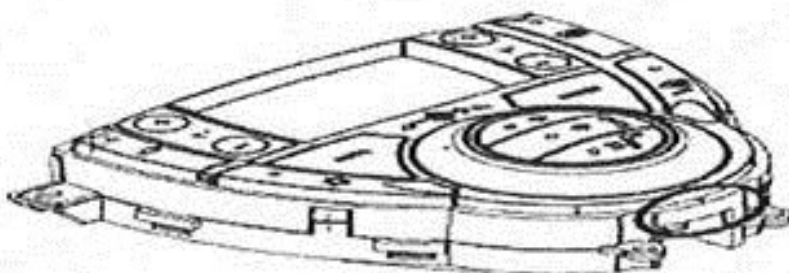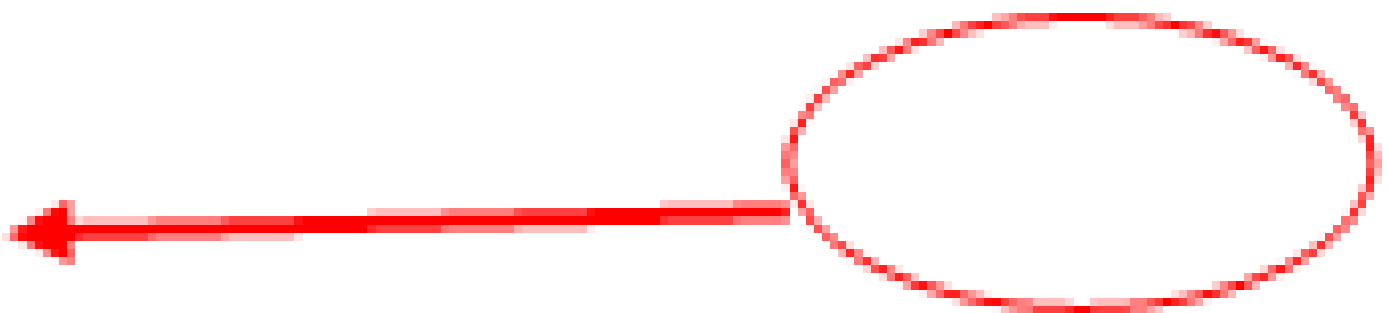

27 07 04
H40 S40 X13