




Renault Laguna II med 2,2 l dieselmotor

Effekttab og klaprelyde fra motorrummet.

Hvis der for disse biler reklameres over, at motoren ikke længere har sin fulde effekt, og at der kan høres klaprelyde fra motorrummet, kan et defekt spjældmodul være årsagen. Modulet befinder sig mellem indsugningsrøret og topstykket. Ved de ovenfor nævnte fejl er det muligt, at styreakslen i spjældmodulet er knækket, og at et spjæld ikke længere åbner og lukker.

Fejlen afhjælpes ved at udskifte spjældmodulet.

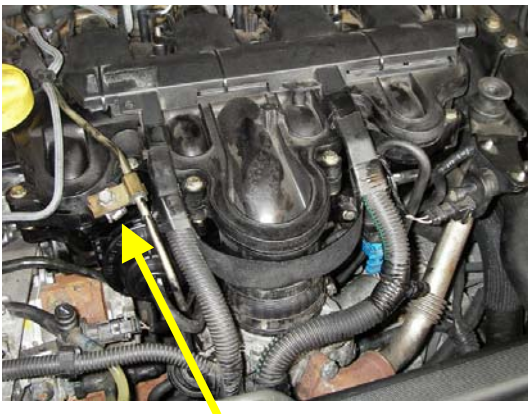

Spjældmodul



Spjældmodul (afmonteret)