



Alfa Romeo 156

ABS-svigt - indtrængning af vand i sensor

Hvis ABS-systemet svigter i ovennævnte køretøj, midlertidigt eller permanent, skal alle stikforbindelser i ABS-sensorer og ledningsnettet undersøges for indtrængende fugt og iltning. Ofte kan problemet løses ved at rengøre forbindelseselementerne. Men naturligvis bør også alle sikringer, som er tilknyttet ABS-systemet (fig. 1+2), kontrol-leres.

Vigtigt: Sikringernes placering og specifikationer kan variere alt efter model og landeversion.

Hvis sikringer svigter gentagne gange, må yderligere fejlsøgning kun foretages i henhold til fabrikantens kontrolanvisninger og med inddragelse af ledningsdiagram. Desuden bør fejllageret udlæses med et egnet diagnoseværktøj.



Fig. 1: ABS-sikring:
Under instrumentbrættet,
til venstre for ratsøjlen (LHD)

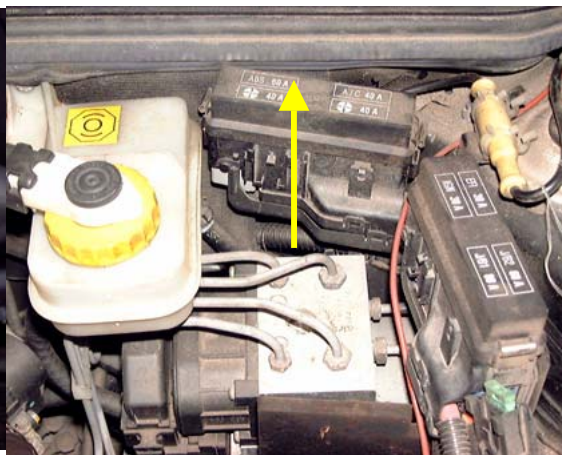


Fig. 2: ABS-hovedsikring:
Ved siden af
beholderen til bremsevæske (LHD)