




Daewoo Lanos op til modelår 2001

Fejl i motorelektronik

Ved denne model kan der forekomme diverse driftsforstyrrelser i motorelektronikken. Inden udskiftning af komponenter, som formodes at være defekte, bør disse undersøges grundigt. Opmærksomheden skal især rettes mod motorledningsgruppen (fig., pos. B) nær A-rammen til højre (fig., pos. A). Det markerede område på figuren viser, hvor der kan forekomme afbrydelser i kabelbundet.

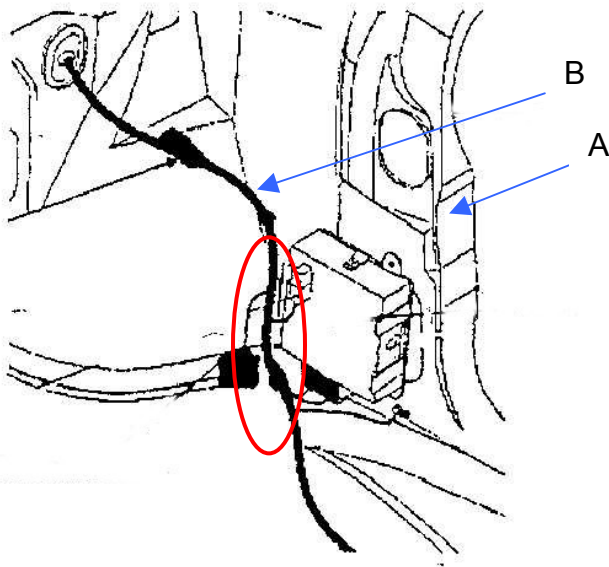

Bulletin