




## **Renault Laguna II Mit 2,2l Dieselmotor**

### **Leistungsverlust und Klapperegräusche aus dem Motorraum.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht mehr seine volle Leistung hat und Klappergeräusche aus dem Motorraum zu hören sind, ist eine mögliche Ursache ein defektes Klappenmodul. Dieses befindet sich zwischen dem Ansaugrohr und dem Zylinderkopf. Bei den oben genannten Fehlern ist es möglich, dass im Klappenmodul die Steuerwelle gebrochen ist und eine Klappe nicht mehr öffnet und schließt.

Um den Fehler zu beseitigen, muss das Klappenmodul erneuert werden.

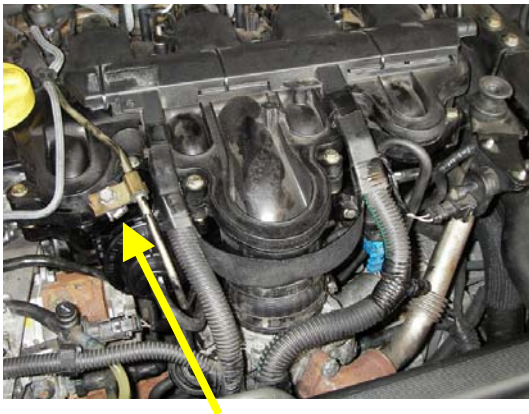

Klappenmodul



Klappenmodul (ausgebaut)