Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

13. Dezember 2006


1-1

Mini


Fabricados entre 12.2001 y 03.2004 Todos los vehículos con calefacción del asiento

La calefacción del asiento no funciona correctamente

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una resistencia incorrecta del elemento calentador. En este caso, el cliente puede quejarse de un calentamiento demasiado fuerte o demasiado débil de la calefacción del asiento. Para ambos casos, el fabricante ofrece juegos de cables adaptadores especiales (véase fig. 1, punto 1) que pueden montarse en el mazo de cables del asiento existente (véase fig. 1, punto 2). Tras el montaje, éstos se fijarán con la ayuda de abrazaderas en la armadura del asiento (véase fig. 2, punto 3).

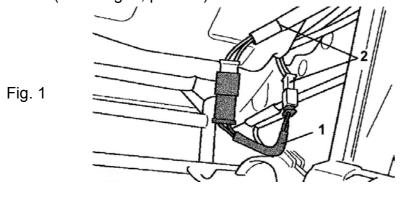



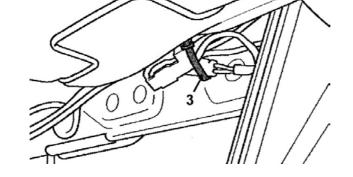

Boletín informativo

