




Opel Corsa C, año de fabricación 2001->02

Entrada de agua en el espacio inferior izquierdo

Si en estos modelos se detecta la entrada de agua en el espacio inferior por el lado del conductor, un posible origen es que la tapa de la caja de relés no se encuentra firmemente atornillada.

Para la reparación de la avería basta con apretar los tornillos de la tapa.

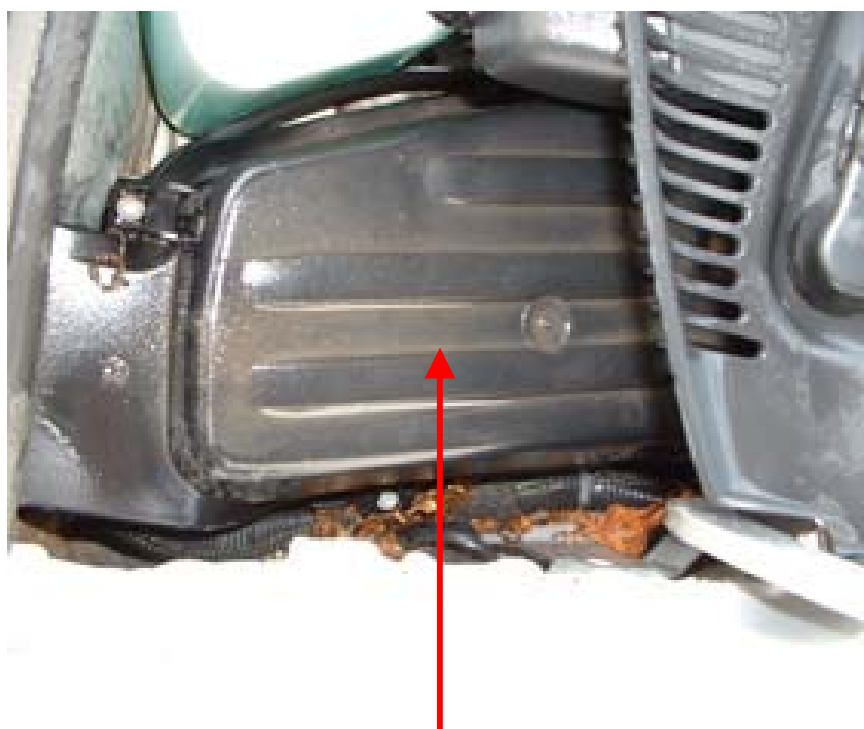

Cubierta de la caja del relé