




Opel

Zafira B

Fabricados desde 2005

Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

Ruidos / Rueda libre del alternador

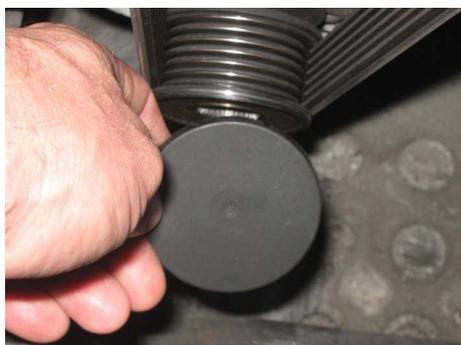

En los vehículos arriba mencionados, una avería en la polea de rueda libre del alternador puede provocar que falle el alternador.

Si la tapa de protección de la polea de rueda libre falla o tiene algún defecto, puede provocar un desgaste antes de tiempo. Ello puede detectarse normalmente por los ruidos que produce un cojinete averiado. Para solucionar este problema debe sustituirse la rueda libre junto con la polea o, en último caso, el alternador.

Nota: Al montar el alternador fíjese que lleve la tapa de protección. También puede adquirirse a través del fabricante del vehículo con el siguiente nº de artículo: 93167817. La imagen muestra a modo de ejemplo la tapa de protección y la rueda libre:

