



## **Opel Vivaro**

**Año de fabricación:**

**De mayo 2006 hasta abril 2007**

### **El motor falla / no arranca / se sobrecalienta; funcionamiento anómalo de los faros / pilotos de marcha atrás**


En algunos de los vehículos anteriormente indicados pueden producirse diversas anomalías en el sistema de control del motor o la iluminación debido a una fijación defectuosa del mazo de cables del tablero de instrumentos.

El mazo de cables roza con la columna de dirección o el protector anti impactos del transmisor del embrague. Esto puede provocar los siguientes fallos:

- El motor falla
- El motor no arranca
- El motor se sobrecalienta
- Los faros no funcionan correctamente
- Los pilotos de marcha atrás no funcionan correctamente

Para subsanar estos problemas, se deberá verificar, reparar y fijar de nuevo el mazo de cables. De ser necesario, deberá sustituirse, lo que supone un trabajo considerable.

El fabricante se ha hecho cargo del problema informando a los titulares de los vehículos afectados. Sin embargo, es

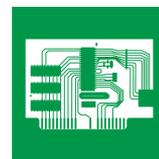

probable que, por diversas razones, no se hayan verificado y reparado todos los vehículos.