




OPEL Corsa C de 2001 à 2002 **Tous modèles**

Infiltrations d'eau dans le plancher côté conducteur

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si des infiltrations d'eau dans le plancher côté conducteur se produisent, il est possible que les vis du couvercle de la boîte de relais ne soient pas bien serrées.

Pour remédier à ce défaut, resserrer les vis du couvercle de la boîte de relais.

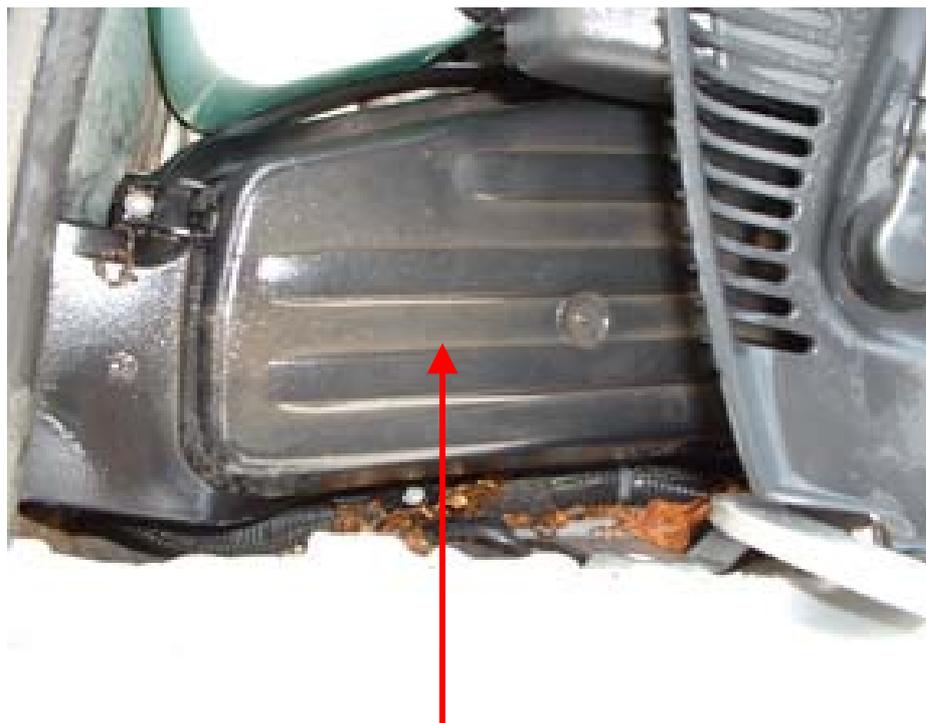

Couvercle de la boîte de relais