


# INFO VÉHICULE

---

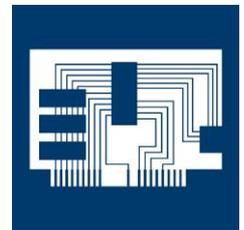

## **BMW** **Série 3 : E90, E91, E93**

### **Panne de l'éclairage de la plaque d'immatriculation**

Une panne de l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est constatée sur les véhicules sus-mentionnés.

Remarque :

L'éclairage extérieur est surveillé par le module plancher (FRM).

Il n'existe pas de protection séparée de l'éclairage extérieur.

En cas de défaut électrique, le module plancher (FRM) coupe l'alimentation en tension des consommateurs concernés.

Pour résoudre le problème, il faut procéder comme suit :

- Lire la mémoire des défauts
- Localiser et éliminer le défaut
- Effectuer un reset du module plancher (FRM) conformément aux indications du constructeur (l'alimentation en tension de la sortie concernée est de nouveau débloquée)
- Lire une nouvelle fois la mémoire des défauts et, le cas échéant, supprimer le code de défaut