



## **OPEL**

### **Opel Corsa B**

#### **Code moteur : X12XE (1997 à 2000)**

#### **A coups du moteur en roulage, Ralenti irrégulier.**

*Si le client se plaint de l'erreur mentionnée ci-dessus, il est possible que la cause en soit une régulation de ralenti défectueuse / un actionneur de ralenti défectueux (illustration 2).*

*Les problèmes suivants peuvent être constatés :*

- Régime de ralenti instable (+/- 100 tr/min).
- A-coups moteur au ralenti.
- Accélération moteur incorrecte.
- A-coups moteur au relâchement de la pédale d'accélérateur.

*Dans certaines conditions, le voyant témoin de moteur (illustration 1) peut s'allumer et l'erreur P0505 (illustration 3) être enregistrée.*



Illustration 1.



Illustration 2.

Capture écran : diagnostic avec Hella-Gutmann\_mega macs

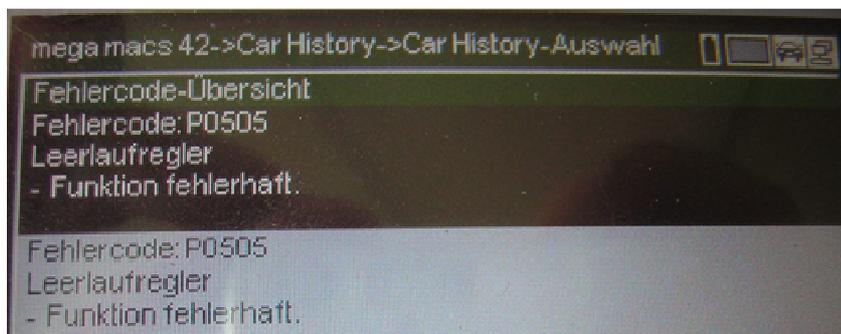
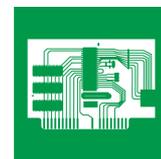


Illustration 3.