



## **Opel**

### **Opel Corsa B**

### **Codice motore: X12XE (dal 1997 al 2000)**

#### **Funzionamento a strappi del motore in condizione di marcia, regime del minimo irregolare.**

Se viene segnalato questo inconveniente, la causa potrebbe essere una regolazione del minimo/un attuatore del minimo difettoso (fig. 2).

Si possono riscontrare le seguenti anomalie:

- Regime del minimo incostante (+/- 100 giri/min).
- Funzionamento a strappi del motore al minimo.
- Il motore non accelera nel modo corretto.
- Funzionamento a strappi del motore al momento del rilascio del pedale dell'acceleratore.

In alcuni casi è anche possibile che la spia motore si accenda (fig. 1) e che venga memorizzato il codice di guasto P0505 (fig. 3).



Figura 1.



Figura 2.

Screenshot: diagnosi con il Mega Macs di Hella-Gutmann

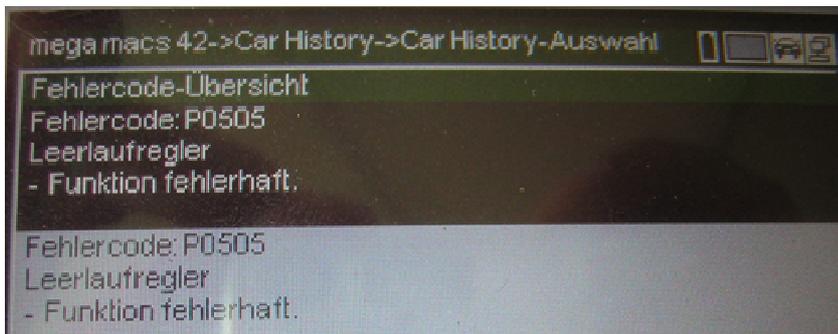


Figura 3.