

VW

New Beetle

Data di costruzione: da 05.2005 a 10.2005


**Il motore non si avvia/
immobilizer attivato/
quadro strumenti difettoso**

Su questi veicoli un condensatore difettoso nel quadro strumenti può far sì che a basse temperature l'immobilizer "si blocchi". In questo modo non si riesce più ad avviare il veicolo.

Riguardo a questo problema vi è stata un'azione di richiamo da parte del costruttore, che ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli tramite lettera. I quadri strumenti sono stati quindi controllati e, se necessario, sostituiti. Si deve tuttavia tenere presente che vi sono ancora in circolazione dei veicoli che per diversi motivi non sono stati sottoposti all'azione di richiamo.

Considerare questi fattori in caso di reclami legati all'avviamento del veicolo.

Bollettino informativo

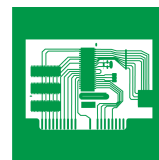

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	13/06/07	2-2
-------------------------------------	----------	-----