



FLITS-INFO

Ford Galaxy VX, VY S-Max met achterspoiler Bouwjaar: 02/2006-10/2010


Melding Remlicht defect

Bij de bovengenoemde voertuigen licht de melding "Remlicht defect" op het infodisplay op.
Na een visuele inspectie wordt een defect bij het derde remlicht (afbeelding 1) vastgesteld.



Afbeelding 1.

De oorzaak hiervoor kan een kabelbreuk (afbeelding 2.) in de buurt van de kabeldoorvoer (achterklepremlicht) zijn.

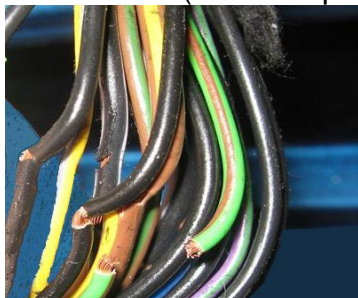

Afbeelding 2.

Om dit probleem te verhelpen, moet de kabelboom op vakkundige wijze worden gerepareerd of vervangen.