



## Alfa Romeo 156


### Storing van ABS - Waterindringing in sensor

Als het antiblokkeersysteem van de remmen op bepaalde momenten (of volledig) uitvalt, moeten alle stekkerverbindingen van de ABS-sensoren en de elektrische bedrading grondig worden gecontroleerd op vocht en oxidatie. Deze storing kan vaak worden verholpen door de aansluitpunten schoon te maken. Natuurlijk moeten ook de zekeringen van het antiblokkeersysteem worden nagekeken (afbeelding 1+2).

Opmerking: de precieze locatie en gegevens van de zekeringen kunnen per model en land verschillen. Bij herhaaldelijke storingen van de zekeringen is verdere storingsdiagnose noodzakelijk. Gebruik hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant en het bedradingschema. Bovendien moeten alle eventuele storingscodes worden uitgelezen en gewist met de juiste diagnoseapparatuur.



Afbeelding 1: ABS-zekering:  
onder instrumentenpaneel,  
links naast stuurkolom (LHD)

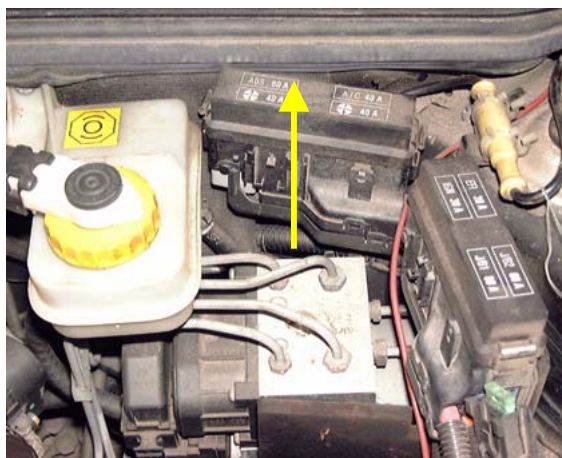

Afbeelding 2: ABS-hoofdzekering:  
naast remvloeistofreservoir (LHD)