



Dacia


Logan

Rok produkcji: 2006-2011


**Wszystkie pojazdy o kodach silników
K9K, K7J, K4M, K7M**

Świeci lampka kontrolna ładowania

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być uszkodzenie koła pasowego generatora. Mogą być także zgłaszane nietypowe odgłosy powodowane przez pasek klinowy wielorowkowy i silnik. W takim przypadku należy sprawdzić koło pasowe pod kątem uszkodzeń (patrz rys. 1 i 2) i ocenić stan obudowy generatora. W razie uszkodzeń koła pasowego należy go wymienić.

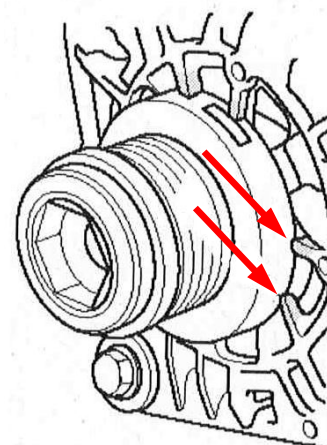

Rys. 1

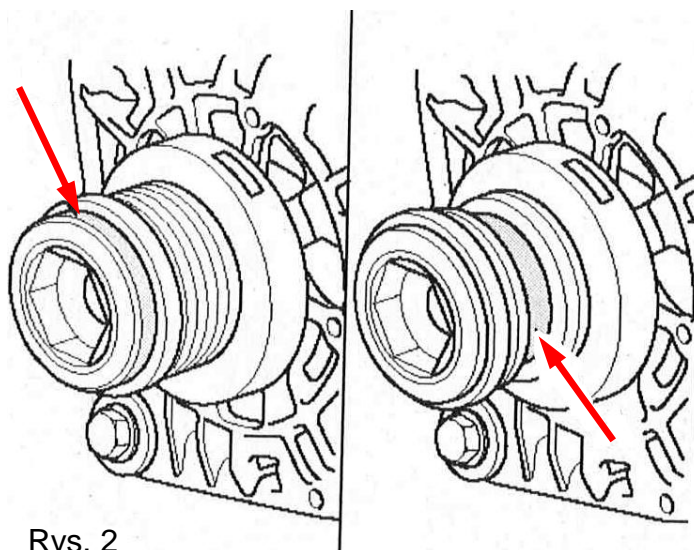

Rys. 2