



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Kod silnika** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Wszystkie pojazdy z prądnicą Bosch od roku 2007

Odgłosy w obrębie paska wieloklinowego
Rozładowanie akumulatora

Problem:

Możliwe odgłosy w obrębie paska wieloklinowego z równoczesnym rozładowaniem akumulatora.


Możliwa przyczyna:

Wadliwie działający wolnobieg prądnicy.

Rozwiązanie problemu:

Sprawdzić wolnobieg i w razie potrzeby wymienić.

Do wymiany wolnobiegu prądnicy jest potrzebne narzędzie specjalne (KM-6372).

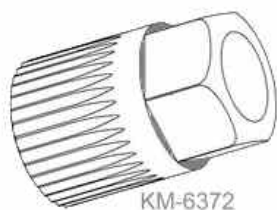

KM-6372