


KRÓTKA INFORMACJA

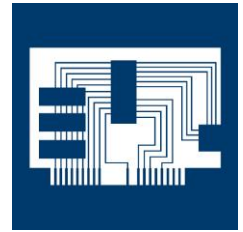

BMW

1er: E87

Rok produkcji 2005

Moduł wnęki na nogi (FRM) blokuje zasilanie napięciem oświetlenia zewnętrznego

W wyżej wymienionych pojazdach moduł wnęki na nogi (FRM) monitoruje między innymi oświetlenie zewnętrzne.

Wskazówka:

Nie występuje oddzielny bezpiecznik oświetlenia zewnętrznego.

W tej sytuacji w przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria tylnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Moduł wnęki na nogi (FRM) blokuje w przypadku defektu elektrycznego zasilanie napięciem odpowiednich odbiorników.

W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać następujące czynności.

- Odczytać rejestrator błędów
- Zlokalizować i usunąć defekt
- Zgodnie ze wskazówkami producenta przeprowadzić reset modułu wnęki na nogi (FRM) (zostaje odblokowane zasilanie odpowiedniego wyjścia)
- Odczytać i w razie potrzeby usunąć ew. kod błędu