


KRÓTKA INFORMACJA

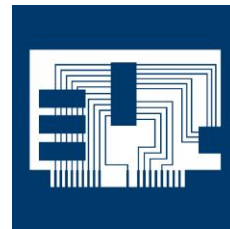

Ford

C-Max

Rok produkcji: 01.01.2007-30.09.2010

Dysze spryskiwaczy przegrzewają się

W wyżej wymienionych pojazdach może dojść do przegrzania ogrzewanych dysz spryskiwaczy. Może to powodować dymienie i anormalne odgłosy.

Przyczyną wymienionego wyżej problemu może być wadliwe uszczelnienie ogrzewanych dysz spryskiwaczy. Wskutek nieszczelności do obudowy dyszy spryskiwacza może się dostać woda i sól drogowa, co może spowodować uszkodzenie dyszy spryskiwacza (przez przegrzanie, wskutek zwarcia).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka w ramach akcji serwisowej. Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, w warsztacie montuje się zmodyfikowaną dyszę spryskiwacza ze zintegrowanym bezpiecznikiem.