


KRÓTKA INFORMACJA

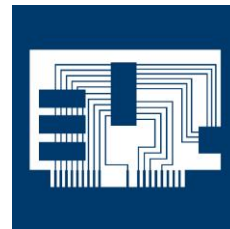

Jeep **Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)** **Rok produkcji: 2007 - 2008** **Chrysler** **300 (LE / LX / L2)**

Defekt elektronicznego modułu stacyjki

W wyżej wymienionych pojazdach elektroniczny moduł stacyjki WIN (Wireless Ignition Node) może się blokować pomiędzy pozycjami "START" i "RUN".
Stacyjka może wracać w położenie "OFF" albo "ACCESSORY".

Może to skutkować usterkami i brakiem niektórych funkcji elektronicznych:

- redukcja mocy silnika
- redukcja siły lub awaria wspomagania hamulców i kierownicy
- dezaktywacja funkcji bezpieczeństwa pojazdu, np. przedniej poduszki powietrznej

Brak niektórych funkcji elektronicznych zwiększa ryzyko wypadku.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Należy sprawdzić i w razie potrzeb wymienić moduł WIN (Wireless Ignition Node) i pilot używany do otwierania i zamykania pojazdu.

