


# KRÓTKA INFORMACJA

---

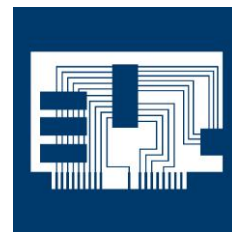

**VW**

**Crafter**

**Rok produkcji: 40/2012 – 01/2013**

**VIN: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318**

**WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666**

**Pobór prądu przy wyłączonym zapłonie.  
Następuje wyładowanie akumulatora.**

Jeśli w powyższych modelach po dłuższym postoju samochodu dochodzi do samoczynnego rozładowania się akumulatora, może to być spowodowane włącznikiem zapłonu.

Ze względu na nieprawidłowe działanie elektroniki włącznika przy wyłączonym zapłonie może płynąć zbyt wysoki prąd spoczynkowy. Może to powodować wyładowanie akumulatora.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W samochodach wyprodukowanych w okresie od 40 tygodnia 2012 roku do 1 tygodnia 2013 roku montuje się w serwisie nowy włącznik zapłonu i programuje na nowo kluczyk zapłonowy.

Po dokonaniu naprawy samochód oznacza się poprzez umieszczenie odpowiedniej naklejki przy skrzynce narzędziowej.