



Boletim Informativo

Ford Galaxy VX, VY S-Max com aileron traseiro Ano de construção: 02/2006-10/2010

Indicação da luz do travão com defeito

Nos veículos acima mencionados, surge a mensagem "Luz do travão com defeito" no display de informação. Após um controlo visual, verifica-se que há um defeito na terceira luz do travão (figura 1).



Figura 1.

A causa disto pode ser uma rutura do cabo (figura 2) na área da passagem dos cabos (luz do travão da tampa da bagageira).

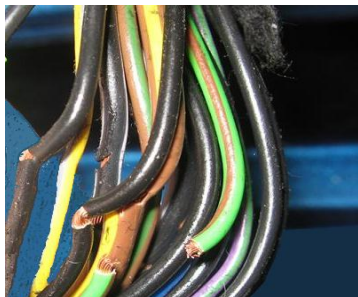


Figura 2.

Para solucionar o problema, a cablagem deverá ser reparada em conformidade com as regras ou ser substituída.