



## **Mini**

### **Ano de construção de 12.2001 até 03.2004**

### **Todos os veículos com assento aquecível**

#### **O assento aquecível não funciona correctamente**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa de avaria pode ser uma resistência errada do elemento de aquecimento. Nesta situação, o cliente pode reclamar um aquecimento insuficiente ou excessivo do assento aquecível. Para ambos os casos são disponibilizados pelo fabricante conjuntos de cabos adaptadores especiais (ver figura 1 ponto 1), que são aplicados na cablagem do assento (ver figura 1 ponto 2). Após a montagem estes são fixados na armação do assento com braçadeiras de cabos (ver figura 2 ponto 3).

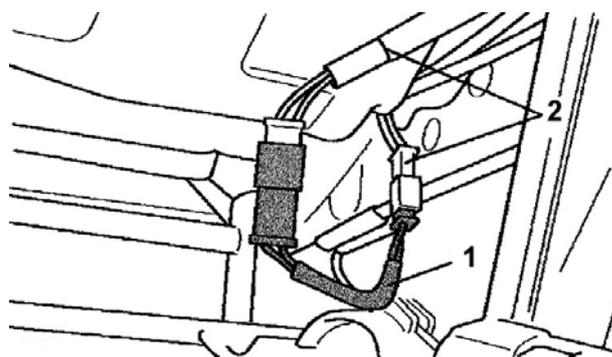


Fig. 1

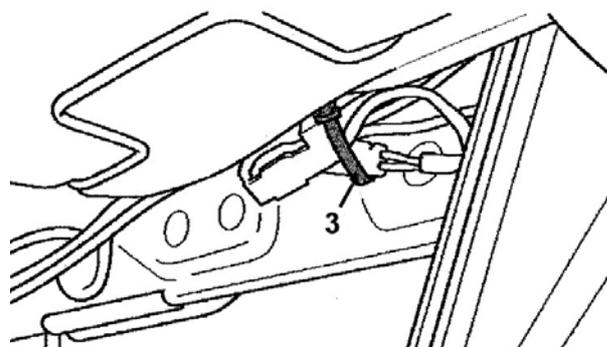


Fig. 2