



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Código do motor** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

**Todos os veículos com alternador Bosch a partir
do ano de fabrico 2007**

**Ruídos na área da correia trapezoidal
estriada**
Descarga da bateria

Problema:

Possível uma formação intensa de ruídos na área da correia Poly-V com descarga simultânea da bateria.


Causa possível:

Roda livre do alternador com funcionamento defeituoso.

Resolução do problema:

Verificar a roda livre e substituir, se necessário.

Para substituir a roda livre do alternador é necessária uma ferramenta especial (KM-6372).

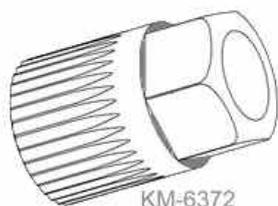

KM-6372