



Opel **Opel Corsa B** **Código do motor: X12XE (1997 até 2000)**

Solavancos do motor durante a marcha, ralenti irregular.

Se o cliente reclamar o erro supracitado, uma possível causa pode ser uma regulação do ralenti/atuidor do ralenti com defeito (Figura 2).

Podem ser detetadas as seguintes reclamações:

- Rotação inconstante ao ralenti (+/- 100 rpm).
- Solavancos do motor ao ralenti.
- Motor não acelera corretamente.
- Solavancos do motor ao soltar o pedal do acelerador.

Eventualmente pode acender a luz de controlo do motor (Figura 1) e pode ser registado o erro P0505 (Figura 3).



Figura 1.

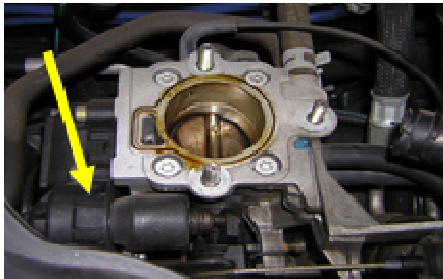


Figura 2.

Screenshot: Diagnóstico com Hella-Gutmann_mega macs

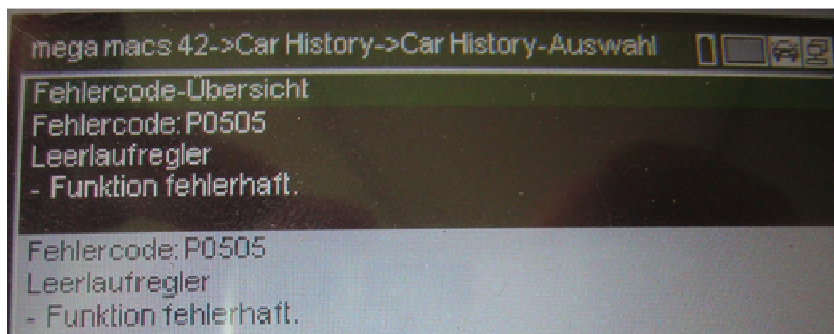


Figura 3.