


SNABBINFO

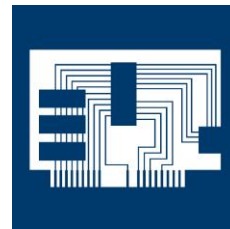

Toyota

Yaris

Motor: 1,4 liter diesel

Tillverkningsår: 04/2008-09/2013

Rökutveckling

På ovan nämnda fordon kan rökutveckling uppstå under körning.

I laddluftkylaren kan det samlas motorolja som kommer in i förbränningsrummet, vilket leder till rökutveckling när motorn är igång.

Problemet ovan kan bero på felaktiga vakuumpumpar, turboaggregat och/eller programfel.

Fordonstillverkaren har redan tagit fasta på problematiken och ägarna till de aktuella fordonen har informerats.

Man måste utgå från att inte alla fordon har kontrollerats resp. åtgärdats.

I märkesverkstaden genomförs en programuppdatering för de aktuella fordonen.

Turboaggregatet och vakuumpumpen kontrolleras avseende täthet och vid behov byts felaktiga komponenter.

